可锻铸铁材质的生产现场质量控制

中铁宝桥天元实业发展有限公司

(陕西宝鸡 721001) 王友昭

铁素体基体可锻铸铁作为一种历史悠久的重要结构 材料,因其具有高的强度及良好的减震性、塑性和韧性,在铁路、建筑、水暖等行业获得广泛的应用。我公司生产的主要产品是牌号为 KTH350—10 铁路道岔配件,铸件品种约 1000 余种,铸件壁厚 8~40mm,单重0.25~40kg。长期以来,我们在使用3.51/h三排风口热风炉胆冲天炉熔炼铁液、湿粘土砂脱箱手工造型、燃煤台车式热处理炉退火,以及传统的炉前化学分析化验的生产条件下,积累总结出了一些较好的生产现场质量控制经验,现将主要内容介绍给铸造同行们,供借鉴参考。

在可锻铸铁的生产实践中,要使道岔配件材质长期稳定达到牌号所要求的力学性能指标,从而满足铁路运输行业对行车安全的严格要求,关键是控制好熔炼和热处理两个重要环节。

一、熔炼工部的控制

1. 化学成分的确定

铸件化学成分的准确设计,是决定可锻铸铁力学性 能和热处理周期的主要因素。我们的设计原则是:保证 铸件在铸态时整个断面上呈现符合化学成分控制要求的 全白口组织;用尽可能短的时间完成第一、第二阶段石 墨化退火,使铸件有高的力学性能;在保证力学性能达 到技术要求的同时具有较好的铸造性能。在以上设计原 则的框架内,根据铸件的壁厚、力学性能要求及高硅加 铋的孕育处理,从而确定化学成分控制范围(见表1)。

表 1 铁液化学成分控制范围 (质量分数) (%)

C + Si	С	Si	Mn	S	P	Cr
3.8~4.4	2.4~2.7	1.4~1.7	0.35 ~ 0.55	< 0.2	< 0.1	< 0.06

注:冲入0.01%铋,进行孕育处理。

2. 炉料管理

(1)金属炉料 金属炉料的质量和使用,会对熔炼 可锻铸铁铁液的温度和化学成分中的各元素含量造成大 幅度波动。

熔炼可锻铸铁配料中要使用 60%左右的废钢,对于废钢必须严格管理,按不同的化学成分元素含量分类堆放,在配料中按比例搭配使用。废钢的采购来源一般比较复杂,应使用碳素结构钢和普通热轧型钢,特别注意防止含有铬、钛、砷等合金元素的废钢混入,以免影响

速度,即应使其散热加快,先于其相连接的筋板凝固。 具体措施是通过设置石墨内冷铁来实现。

常用的外冷铁和内冷铁一般用金属材料制成,它具有制作方便、效果显著的特点。起初我们也在主滑油孔处应用铸铁材料制成的成形内冷铁,为防止影响加工性能,在其工作面沿纵向切槽:宽5mm、深5mm。为防止生锈,表面进行镀锡。但在小批量的调试和试加工过程中发现,主滑油孔内仍有缩松,同时在加工中有金属内冷铁随钻头一起转的现象,并损坏多根钻头。仍有缩松的原因是冷却速度不够,而内冷铁随钻头转的原因是金属内冷铁与金属液不能很好的融合。

因石墨具有良好的导热性, 热膨胀系数约为硅砂的

1/3, 蓄热系数大 (1.55, 是铸铁的 1.15 倍), 以及硬度 低 1~2 的特点, 所以用其作内冷铁更能加速主滑油孔的 冷却速度, 同时因其硬度低, 用石墨作内冷铁时可不用 切槽。但其强度较低, 在制芯和装箱时需严防碰断。

3. 结果验证

- (1) 石墨内冷铁在主滑油孔处使用后,经小批量的 调试和试加工生产,主滑油孔处未见铸造缺陷,表面光 滑,同时也未见有石墨内冷铁影响加工的现象发生。
- (2)消除铸件内相对孤立、热节较大,同时又无法用冒口等工艺措施进行补缩的缩孔和缩松时,可选用石墨内冷铁。但为降低石墨内冷铁自身的发气量,应选焦油含量较低的石墨材料制作。 (20070619)

私板よべき表加工

2007年第11期 6

退火质量, 造成力学性能不合格。

金属炉料的块重和块度对熔炼有相似的影响。块重 越大,单位受热面积越小,热量由表面传到中心的时间 越长; 块度越大, 越易造成棚料, 而在长时间棚料处理 完后,有可能使冷炉料直接进入熔化带。这两者都会使 炉料在预热区的预热过程来不及完成, 所需预热和熔化 时间延长,降低了熔化带位置,使熔化带变宽目下移, 过热带变窄,不仅会造成铁液温度降低,产生浇不足缺 陷,还会使化学成分中的碳、硅、锰元素含量因熔炼损 耗大而偏低。如果发生落生,更会使铁液严重氧化,造 成大量铁液报废。因此块重为 1~15kg、块度控制在不 大干炉径的 1/3 为官。

(2) 焦炭 由于可锻铸铁的碳、硅含量低、铸态是 白口组织,流动性较差且多为浇注小件,与灰铸铁相比 需具备较高的铁液温度, 故应使用二级以上铸造焦炭 (符合 GB8728 - 1988)。铸造焦炭的固定碳含量、强 度指标高, 块度 80~120mm, 在焦铁比1:6~7、冲天 炉风/焦平衡操作状况下,表面燃烧温度高于冶金焦和 地方焦,可使出铁温度稳定达到 1420~1450℃。另外, 铸造焦炭硫含量低,在正常熔炼时,铁液中 w_S≤ 0.1%, 可减少熔炼过程中对锰含量的调整频次, 为控 制 Mn/S 比带来方便:使用铸造焦炭,冲天炉的炉况相 对比较稳定,减少了化学成分中碳、硅、锰等元素的波 动范围;使用铸造焦炭,还可降低冲天炉熔炼对炉型的 依赖程度。

3. 修炉

按通用《铸铁熔炼工艺守则》修炉。图 1 为所使用 的炉型,其主要特点是:缩小风口区, 使风能进入炉膛中心,减少炉壁效应; 炉缸区浅; 带有前炉; 三排风口之间 的排距均为 250mm, 比标准系列排距 稍大,目的是略微提高增碳率,配料 $\phi 850$ φ7<mark>00</mark> 时可多用废钢,少用或不用新生铁, 使配料中回炉料比例与铸件综合实得

率相互匹配。修炉材料为白泡石砂: 耐火土 = $65\% \sim 70\%$: $30\% \sim 35\%$, 水分适量, 捣固紧实。修完的前、后



炉, 应小火烘干。 4. 加料

加料前的底焦高度(指下排风口到底焦顶面的距

离)实测值为2m,比一般冲天炉的正常底焦高度要高。 这部分多加的底焦,是为了在开炉初期延长炉料和炉体 的预热时间。对于熔化初期底焦增高,造成铁液化学成 分中碳、硅、锰元素含量的增加,可在前3~5批金属 炉料中用适量增加废钢比例,减少回炉料、硅铁和锰铁 加入量来调整、从而确保开炉初期时的铁液温度和化学 成分均达到浇注的技术要求。

5. 熔炼操作

化学成分、冷却速度和孕育处理是在可锻铸铁熔炼 生产过程中对铸件材质产生主要影响的工艺因素。

(1) 化学成分控制 在国内可锻铸铁生产中,使用 冲天炉熔炼仍占主导地位, 虽生产效率高, 可连续熔 化、造价和运转成本较低、但由于众所周知的原因,其 化学成分中的碳、硅、锰、硫(主要由焦炭带入)始终 处在不断波动的动态变化之中,有时会超出控制范围, 若控制或处理不当则会造成批量废品。

第一,碳、硅含量的控制。获得碳、硅含量符合化 学成分要求的白口坯件,是确保可锻铸铁铸件材质合格 的首要条件。正常状态下, 白口坏件金相组织为亚共晶 白口组织,即珠光体+莱氏体,无石墨存在。

在冲天炉熔炼过程中,由干碳、硅元素含量波动较 大,常会产生两种废品:一种是灰口,原因是碳、硅含 量高于控制范围上限,铸态时有石墨析出,其宏观断面 上出现黑点,严重时整个断面全部呈黑色,退火后金相 组织为铁素体+枝晶点片状石墨,力学性能大幅度降 低, $R_m \approx 200 \text{ MPa}$ 、 $A = 1\% \sim 2\%$; 另一种是退火不足 (此缺陷在退火温度偏差大时也会产生),原因是碳、硅 含量低于控制范围下限,铸态宏观组织断面虽与合格铸 件相同, 但按正常温度和时间退火后, 断面呈灰白色, 金相组织常为小团絮状石墨周围铁素体+珠光体,力学 性能中的伸长率不合格。

以上两种废品均与铁液中的碳、硅含量有关。而传 统炉前化学分析时间(包括送样和返单的时间)需要 10min 以上, 若代表该包铁液所送试件的化学分析报告 单中的碳、硅含量被判定为不合格并返至炉前时,此时 被取样分析的该包铁液已全部浇注完毕,常会形成批量 废品。这两种废品混迹在大面积脱箱手工造型区,将给 仅凭铸件浇口的宏观断面来挑捡废品铸件带来很大困 难,且该两种废品铸件在使用时有可能产生断裂,一旦 流出车间,将会危及铁路行车安全,是熔炼生产中铸件

材质质量控制过程的监控重点。

由于可锻铸铁中碳、硅均为促进铸态石墨化元素, 目各自含量的控制范围均较窄,故可近似用碳硅总含量 (由表 1 可知, $w_{C+Si} = 3.8\% \sim 4.4\%$), 即用 C+Si来 衡量其对铸态石墨化的影响能力。另外, 在长期熔炼生 产实践中我们发现, 当铁液从出铁口流入铁液包时, 由 于铁液流股对铁液表面的冲击, 会在铁液包口和出铁槽 上产生雪花状的铁花(可能是由 FeO 所造成)。根据出 铁过程中铁花的多少和特征,虽难以准确判断碳、硅各 自的含量,但可以判断铁液中碳、硅总含量的范围,我 们称此为"炉前快速经验判断法"。其总体判断原则是: 铁液中的 C+Si 越低, 雪花状铁花的数量越多, 飞溅的 水平和垂直范围越大,具体判断方法见表 2。

表 2 铁液中 C+Si 的炉前快速经验判断方法

C + Si (质量分数,%)	铁花的多少和特征			
>4.4	铁液包口的铁花较少,飞溅范围约 0.5~1.0m,			
	且出铁槽上无铁花飞溅; 当 C + Si 更高时,铁液			
	包口和出铁槽无铁花,仅有铁豆飞溅			
	铁液包口铁花较多,飞溅范围约 1.0~1.5m,			
3.8~4.4	且出铁槽上有铁花飞溅			
< 3.8	铁液包口和出铁槽上铁花很多,飞溅范围 1.5m			
	以上; 当 C + Si 更低时, 不仅铁花大量飞溅, 且			
	铁液包口出现团簇状铁花			

使用此法需要注意:一是判断时间最好设在堵出铁 口以前的 10~15s 左右, 时间过早, 由于铁液流股对铁 液包壁的冲击,会造成铁花大量飞溅的假象,可能出现 误判; 二是结合浇注过程中铁液的流动性进行综合判 断,则准确性更高;三是此法仅作为判断铁液质量的手 段,不能作为检验产品质量的依据,若对铁液的 C+Si 判断有异议,可待炉前化学分析报告单返至炉前再予以 确认或修正。

经验判断法的优点是快速,炉前化学分析的优点是 准确, 二者相互配合, 取长补短, 以炉前报告单为准, 辅之经验判断法,很好解决了炉前生产需求的快速与传 统化学分析速度的滞后相矛盾的问题。多年来的生产实 践表明,使用这种方法,在冲天炉出铁的第一时间里, 就能初步判断铁液中碳硅总含量是否超出控制范围,从 而及时指导炉前工在浇注前对铁液进行快速处理(包括 调整孕育剂的种类和质量、浇注不同壁厚的铸件、是否 报废处理等),同时还可对是否调整底焦高度、供风量 和金属炉料配比等提供依据,从而有效地避免上述两种 废品的产生。该方法简单易学, 炉前工在实践中只要勤 观察、勤对比(化学分析报告单中的 C + Si 与铁花多少 和特征之间的反复印证)、勤练习、勤总结,一般很快 就可以熟练掌握。

第二、锰、硫含量的控制。Mn/S比在铁素体可锻 铸铁熔炼生产中是受到重视的另一个因素。将两者分开 看,硫在铁液中是有害元素,强烈阻碍铸态石墨化,在 退火时强烈阻碍渗碳体分解, 对第一、二阶段石墨化均 有阻碍: 锰在铁液中是限量元素, 略微增大铸铁形成白 口的倾向, 却强烈降低共析转变温度, 促使珠光体的形 成。工业上应用的铁素体可锻铸铁中往往是硫和锰共 存, 硫与锰在铁液中进行 FeS + Mn = Fe + MnS 可逆反 应,随着铁液中锰量的增加,反应有利于向右进行,即 MnS的量增加, FeS 相应量减少, 使硫的有害作用减 弱。故对铸铁石墨化而言,实际起作用的不是硫和锰的 绝对含量,而是两者之间的比值,即 Mn/S比。

在长期的生产实践中, 我们将 Mn/S 比控制为: 铁 液中 $w_S < 0.2\%$ 时, $w_{Mn} = 1.7 w_S + (0.2\% \sim 0.3\%)$; $w_S = 0.20\% \sim 0.25\%$ 时, $w_{Mn} = w_S + 0.4\%$ 。当碳、 硅、磷含量符合表 1 控制范围时, 按以上两式控制 Mn/ S比,铸件力学性能可以长期且稳定达到 KTH 350-10 以上。必须指出的是, 若 Mn/S < 2 时, 会造成铸件退 火后基体组织中残留渗碳体,力学性能不合格,产生批 量废品; 若锰含量稍过剩, 即 Mn/S≥4~5 时, 虽有可 能造成铸件退火后基体组织中残留珠光体,但通过延长 第二阶段石墨化时间,一般都可有效地消除之。由于铁 素体可锻铸铁中锰的不足要比锰的过剩危险的多, 因此 实际含锰量在控制上总是多一些。当铁液中锰含量偏低 时,可在炉前冲入锰铁调整。

(2) 冷却速度的控制 在铸件冷却过程中,冷却速 度对其基体组织具有极大影响, 变换冷却速度可在较大 范围内获得各种组织和析出石墨的数量,冷却速度对铸 铁组织的定性影响见图 2。当冷却速度以 v_1 缓冷时, 析 出石墨获得灰口铸铁组织; 当以 v2 冷却速度较快冷却 时,析出的既有石墨,又有渗碳体,获得麻口组织;当 以 v3 冷却速度快速冷却时,则石墨析出受到抑制,全 部以渗碳体析出,获得白口组织。

铁素体可锻铸铁的生产实践表明,加入 0.01% (质

www.machinist.com.cn

量分数)铋的铁液,冷却过程中基体组织变化的定性分 析仍可借鉴上述规律。当浇注温度(1360~1410℃)和 造型材料(湿粘土砂)的条件确定之后,铸件壁厚就成 为影响冷却速度的重要因素。将 w_{C+Si}≥4.4%附近的铁 液浇注壁厚≥40mm 的铸件,可能会产生灰口废品,若 将其浇注壁厚为 8~10mm 的铸件时,可获得铸态白口 组织、无石墨析出的合格铸件。生产中充分利用铸件壁 厚的不同而造成的冷却速度的差异, 在炉前将较高 C+ Si 的铁液及时浇注薄壁铸件, 可缓解冲天炉熔炼时铁液 中的碳、硅元素波动偏高的问题,从而降低灰口废品的 发生几率。

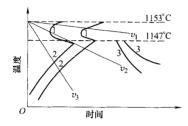


图 2 铸铁结晶动力学曲线 1一石墨析出的开始和完毕 2-渗碳体析出的开始和完毕 3-渗碳体缓慢冷却时分解的开始和完毕

(3) 孕育处理 当今, 在可锻铸铁的生产中广泛采 用孕育处理, 其目的在于细化碳化物或由于加入少量孕 育剂而提高硅的含量,这些因素皆可促使退火时石墨核 心数增加,从而缩短退火时间,提高生产效率。多年 来,我们采用的是高硅加铋,即在炉内配料时有意提高 铁液含硅量,并在炉前加铋来促进铸铁冷凝时白口化。 需要强调的是,炉前孕育处理应按以下方法执行。

第一,加铋时必须称量准确。

第二,因铋的熔点为 271℃, 所以不要过早将其投 入到铁液包底, 以免烧损而影响孕育效果。正确的方法 是: 当铁液上升至铁液包高度的 1/2~2/3 时加入铋, 然后充分利用铁液流股的自我冲击搅拌作用, 使铋在铁 液中迅速均匀化。

第三,据相关资料介绍,铋加入铁液后,促进铸态 白口化的有效时间约 8min, 讨时会逐渐衰退, 造成铸件 铸态宏观断面出现黑点,因此应尽量减少铁液在孕育处 理后的停留时间。孕育处理后的铁液若不能在 8~10min 内浇注完毕,可考虑补加铋。

第四,由于在加入 $w_{\rm Bi} = 0.01\%$ 的基础上适量多加 一些铋,可起到更强烈阻碍铸态石墨化作用。所以当铁 液的 wcis波动到 4.6% 附近时,将铋的加入量提高至 0.02%, 并浇注壁厚为 8~10mm 的铸件, 仍可获得铸 态白口组织且无石墨析出,在此状况下,尚未发现对铸 件力学性能产生明显的不良影响。适量提高铋的加入 量,可更有效地降低灰口废品的发生几率,同时提高了 铁液的合格率。当然,对于 C+Si含量更高的铁液,必 须报废处理。

第五,在孕育处理中, 硅是促进铸态石墨化最有效 的元素之一。当铁液的 w_{C+S} 波动到 $\leq 3.8\%$ 附近时,在 炉前冲入0.1%~0.2%(质量分数)的硅铁、粒度为2 ~10mm, 并按正常量加入铋, 因增加了石墨结晶核心, 降低渗碳体的稳定性, 可使浇注出的铸件在正常的退火 时间和温度内顺利完成组织转变,组织为铁素体+团絮 状石墨,从而缓解冲天炉熔炼时铁液中的碳、硅元素波 动偏低的问题,从而降低退火不足发生废品的几率。但 对于严重氧化而造成 C+Si含量更低的铁液,也必须报 废处理。应注意的是, 炉前冲硅或炉后加硅形成铁液终 硅量相同时, 前者的铸态石墨化效果要高于后者。

二、热处理工部的控制

铁素体基体可锻铸铁在退火过程中的主要任务就是 对白口铸铁中的共晶渗碳体、二次渗碳体和共析渗碳体 进行石墨化,获得基体组织为铁素体+团絮状石墨。根 据铸件毛坯的特点(壁厚和复杂程度、化学成分、力学 性能等)、热处理炉的特性(加热速度和冷却速度、可 达到的最高温度、运行经济性等)及退火箱内铸件的加 热周期(包括传热+均温+保温),制定退火工艺曲线 (如图 3 所示)。热处理工部使用装有两台水平往复炉排 燃煤机的台车式热处理炉,温度控制使用铂铑-铂热电偶 并配有长图自动平衡记录仪, 在铸件退火质量发生问题 时, 使温度控制具有可追溯性。

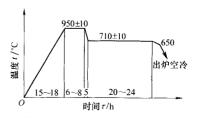


图 3 热处理退火工艺曲线

1. 炉内温度调控

热处理生产实践表明, 可锻铸铁常见退火缺陷(退 火不足、变形、表面严重氧化、讨烧和石墨形状恶化 等) 皆与炉内温差过大有关。减少炉内温差的措施有以 下几个方面。

(1) 以退火后各箱垛铸件的质量为依据、调整炉内 两侧各个分烟道口之间的相对横截面积,以减少炉内中 部与四角处的温差: 调整燃烧室上排与下排各个进火口 之间的相对横截面积,以减少炉内上、下部位之间的温 差。上排进火口应高于箱垛、下排进火口应对准火道、 不能直冲箱垛。

另外,尽量降低炉床与炉墙之间缝隙的宽度,以免 部分火焰不经过箱垛顶的以上空间而直接进入分烟道, 造成进火口处箱垛温度偏高。

- (2) 调整两台燃煤机各自的燃烧速度, 使其燃烧热 量相同一致; 调整燃煤机单位时间的供风量和单位时间 进煤量即风煤比, 过剩空气量不能大, 以降低炉气的氢 化气氛。
- (3) 对因结渣而被堵塞的进火口应定期清理, 使之 符合按比例分配的进火面积。
- (4) 利用观察孔目测炉内温度的均匀性, 确定是否 调温。
- (5) 退火升温期间,在升温至880~900℃时,停烧 0.5~ lh, 待炉内温差减少后, 再以 20℃/h 升温至 950℃: 保温期间需升温时,升温速度应控制在 10℃/h。
- (6) 热电偶和试件应放置在炉子中温区的退火箱 内, 热电偶的正负极和插入深度应符合产品使用说明书 的要求。'
- (7) 定期校验测温仪。在测温系统发生故障而造成 的温差较大时,会对退火后的铸件产生很大影响:炉内 实际温度过高,不仅会引起严重过烧、氧化,而且第二 阶段石墨化后的基体组织很难全部转化为铁素体:炉内 温度过低,同样会使第一、第二阶段石墨化长时间不能 完成。

2. 退火后铸件产生"亮圈"缺陷的分析与处理

"亮圈"出现在试件和铸件的表皮上,与正常灰白 色脱碳层有明显区别,基体金相组织见图 4。其产生机 理可能是: 水蒸汽与炽热的煤发生反应 H₂O + C→CO + H_2 , 水蒸汽在高温下分解 $H_2O \rightarrow H_2 + 1/2O_2$, 生成物氢 是反石墨化元素,在退火的高温条件下,氢向铸件内部 扩散,稳定了珠光体,并阻碍它在第二阶段石墨化期间 发生分解, 因此在铸件表面形成了有团絮状石墨的珠光 体表层。这层表皮组织稳定性较强,再次退火后也难以 完全消除。当表皮组织厚度在 0.5~1mm 时, 试件力学 性能还能合格,但当厚度 > 1mm 时就要按废品处理。需 注意的是,此缺陷的发生有很明显的季节性,一般在每 年7~9月份的雨季。

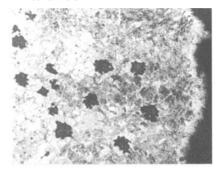


图 4 表皮组织的金相组织 ×100

该缺陷预防的方法:一是应尽量减少煤的水分(煤 的正常含水量为8%~10%),以防燃烧时产生飞灰和漏 煤;二是对退火箱之间的箱缝用较硬的封箱泥(型砂: 白泥=1:1, 水分较少) 封严; 三是潮湿和锈蚀的铸件 不能装箱。

3. 铸件材质检验

退火后的整炉铸件不仅要求随炉单铸试件力学性能 合格,还要对炉内特殊位置的铸件实施破坏性宏观断口 检验,以对铸件的材质质量进行监控和评估。

三 、结语

我公司多年生产统计的结果显示, 试件力学性能的 平均值 $R_m = 388.5 \text{MPa}$, A = 16.2%, 满足了铁路行车 安全对铸件材质的严格要求。

以上所述生产现场的质量控制措施, 部分还停留在 经验管理范畴内, 虽是可行的、有效的, 但不是最佳 的。治本的措施应是:随着铸造业检测技术的发展及对 铸件高强度、高使用性能的质量要求, 在铸件材质质量 控制过程中,不仅要使用更准确、更快速的先进检验手 段,对生产过程的重要技术参数进行科学判断,提高和 稳定铸件品质,同时还要对铸件本体进行100%的无损 检验,以减少对现场生产经验的依赖程度,为企业进入 科学管理领域打下基础。 (20070609)